テーマ

111

# コンセンター5R 粉塗布改善による ムダ工数の低減


会社・事業所名(フリガナ) ミツボシベルトコンベヤカブシキガイシャ

三ツ星ベルトコンベヤ株式会社


発表者名(フリガナ) キトウ ダイスケ

鬼頭 大介



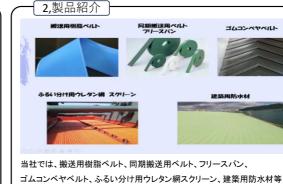


を製造しています。

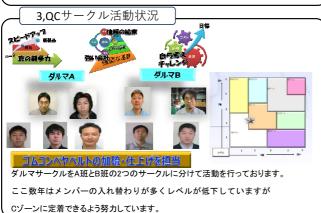





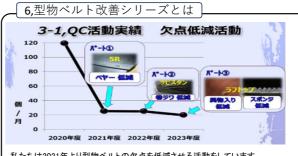

私たちは2021年より型物ベルトの欠点を低減させる活動をしています。 その活動を型物ベルト改善シリーズと呼び、継続的な改善を行ってきました。


	サ ー ク ル 名 (フリガナ)			発表形式
QCサークル紹介	ダルマサークル (	ダルマサークル	)	OHP · \$\begin{pmatrix} 200 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
本 部 登 録 番 号	1232–38	サークル結成年月	2000	年 4月
メ ン バ ー 構 成	9 名	会合は就業時間	内	外 • 両方
平 均 年 齢	42.3歳 ( 最高 57歳、最低 23歳 )	月あたりの会合回数		2 💷
テ ー マ 暦	本テーマで 20件目 社外発表 3件目	1回あたりの会合時間		1.0 時間
本テーマの活動期間	2024年 4月 ~ 2024年 7月	本テーマの会合回数		8 💷
発表者の所属	三ツ星ベルトコンベヤ株式会社 搬送生	三産部生産2課	勤続	16 年

## 7,シリーズ前・後の比較




シリーズ前後の比較として、活動前の2020年度の型物ベルト全体の欠点数は 月119.27個発生しており、その中で5Rの欠点は全体の94.7%を占めており ました。低減活動の結果、翌年には84.3%の低減に成功しました。

## 9,5R 加硫の標準条件

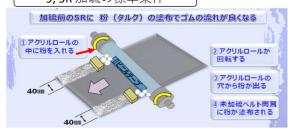

5R加硫時に必要不可欠となるのがタルクの粉です。粉の塗布によりゴムの流れがよくなります。アクリルロールの中に粉を入れて未加硫ベルトの上に乗せて回転させます。アクリルロールには横一列に8個の穴が空いておりその穴から粉が出て塗布されます。欠点(ベヤー)は両耳40mmの範囲に発生するのでそこに塗布されるように不要な穴をテープで塞ぎます。

## 8,工程の概要

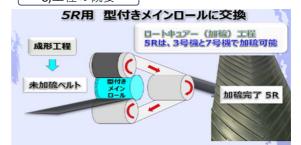

5Rを加硫する時は型の付いたメインロールを使用します。 前工程より未加硫ベルトを受け取り、ロートキュアーマシンと呼ばれる加硫装置 に通します。ベルトは加硫されることで強度が増し製品として完成します。

# 10,現状把握 5R欠点調査



5Rの品質チェックシートで欠点を調査した結果、「ベヤー発生」とその横に コメントで「120~160mまで粉残り有り」との記入がありました。 そこで、ベヤー個数と粉残り長さを調査しました。

#### 11,ベヤー発生個数調査



ベヤーとは粉塗布量が少ないとゴムの流れが悪くなり、耳部桟の上に 穴が空いてしまう欠点です。

# 12,粉残り発生長さ調査



粉残りの長さを調査した結果、5Rの加硫長さ 2,071mのうち 595mに 粉残りが発生していました。粉残りの部分は49.56H/月もハケで 拭取り作業を行い、大変手間の掛かる嫌な作業です。

## 13,目標設定



年度方針である型物ベルト欠点19.83個/月。高い目標値を狙い 50%低減の8.87個以下に挑戦する。

粉残りによる、ムダな粉拭き取り作業工数49.56時間/月を 0時間にする。

## 14,活動計画



2024年4月~7月までの活動期間とし、計画に対して実績は対策実施と効果の確認で少し遅れましたが、なんとか計画通りに完了しました。



ベヤーと粉残りが発生する。を特性として、要因の抽出をしました。 結果、重点要因として「吸引力が低い」「最適な粉残量がわからない」 「粉塗布量の調整ができない」以上を重点要因としました。

# 16,要因① 吸引力が低い



「吸引力が低い」では、ホースはバンドで固定されていたが、その部分が割れて吸引力が弱くなっていることがわかりました。更にこのホースの材質では約3か月しかもたないこともわかりました。

## 17,要因② 最適な粉残量がわからない



「最適な粉残量がわからない」では、アクリルロールの中の粉残量を外側から 見ていましたが、作業担当者は粉残量が多いか少ないかの判断に迷う ことがありました。

## 18,要因③ 粉塗布量の調整ができない



「粉塗布量の調整ができない」では、粉を塗布する位置に合わせて 不要な穴をビニルテープで塞いでましたが、テープの粘着が穴に 残ってしまい粉が出なくなることがわかりました。

## 19,対策案の検討



対策案の検討を行いました。その結果「ホースの材質を変える」 「粉残量下限値を設定する」「粘着なしのカバーで出口穴を塞ぐ」 以上を対策実施と決めました。

# 20,対策実施 ①



対策前はホースが割れてしまいました。対策後は耐圧性に優れている オレフィン系硬質樹脂に取り替えて割れることがなくなりました。

# 21,対策実施 ②



対策前は不要な穴をビニールで塞いで粘着剤が穴に残り、粉が出なくなりました。 対策後は粘着なしのルミラーを輪にしてスライド可能にし、不要な穴を塞ぎました。 しかし、加硫中にルミラーがズレてしまい完全に塞ぐことが出来ませんでした。

## 22,対策実施 ③



アクリルロールに残量下限値がないため、担当者は判断出来ませんでした。 そこで残量下限値のゲージとして糸を貼り表示しました。しかし粉残量を よく見ると、位置によってバラバラで下限値ゲージにはなりませんでした。

# 23,対策②③の見直しその1




再度なぜなぜ分析の結果、アクリルロールの構造に問題あり! 上司と生産技術に相談して改善を進めることにしました。

#### 24.対策②③の見直しその2



上司、生産技術を交えて話し合った結果、アクリルロールを 縦型にして粉塗布装置を作製しようと決めました。

## 25,対策②③の見直しその3

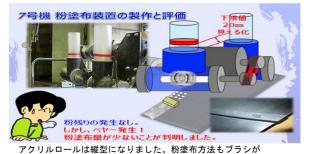


回転し、速度調整可能になりました。早速評価した結果、 ベヤーが発生してしまいました。

# 26,対策②③の見直し 粉塗布装置の再評価



粉塗布量が少なくベヤーが発生したため、網目を0.32mm→0.47mmに 変更しました。その結果、ベヤーと粉残りを撲滅することが できました。

#### 27.効果の確認 対策前後 5R 月当りベヤー個数比較

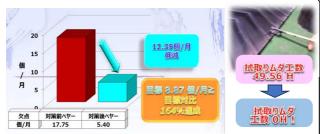

対策前17.75個に対して対策後は5.4個となりました。また、 5R 加硫長さ2071mのうち595mに粉が白く残ってしまいゴム糊とハケで 拭取るムダ個数は49.56時間でした。対策後には粉残りは完全になくなり ムダな拭取り工数は0時間となりました。

## 28,型物ベルト改善シリーズ欠点発生推移



型物ベルト改善シリーズ欠点推移では年度方針型物ベルト目標18.84個以下 に対して6.48個となり目標達成しました。金額効果は 103,326円/月となりました。

# 29,活動後のサークルレベル状況



上司、スタッフとの連携により信頼関係が深まり、改善意欲が更に向上した ことでサークルレベルがアップしました。活動後はBゾーンに近い、Cゾーン へと成長しました。

## 30,標準化・まとめ

